


改善箇所説明図

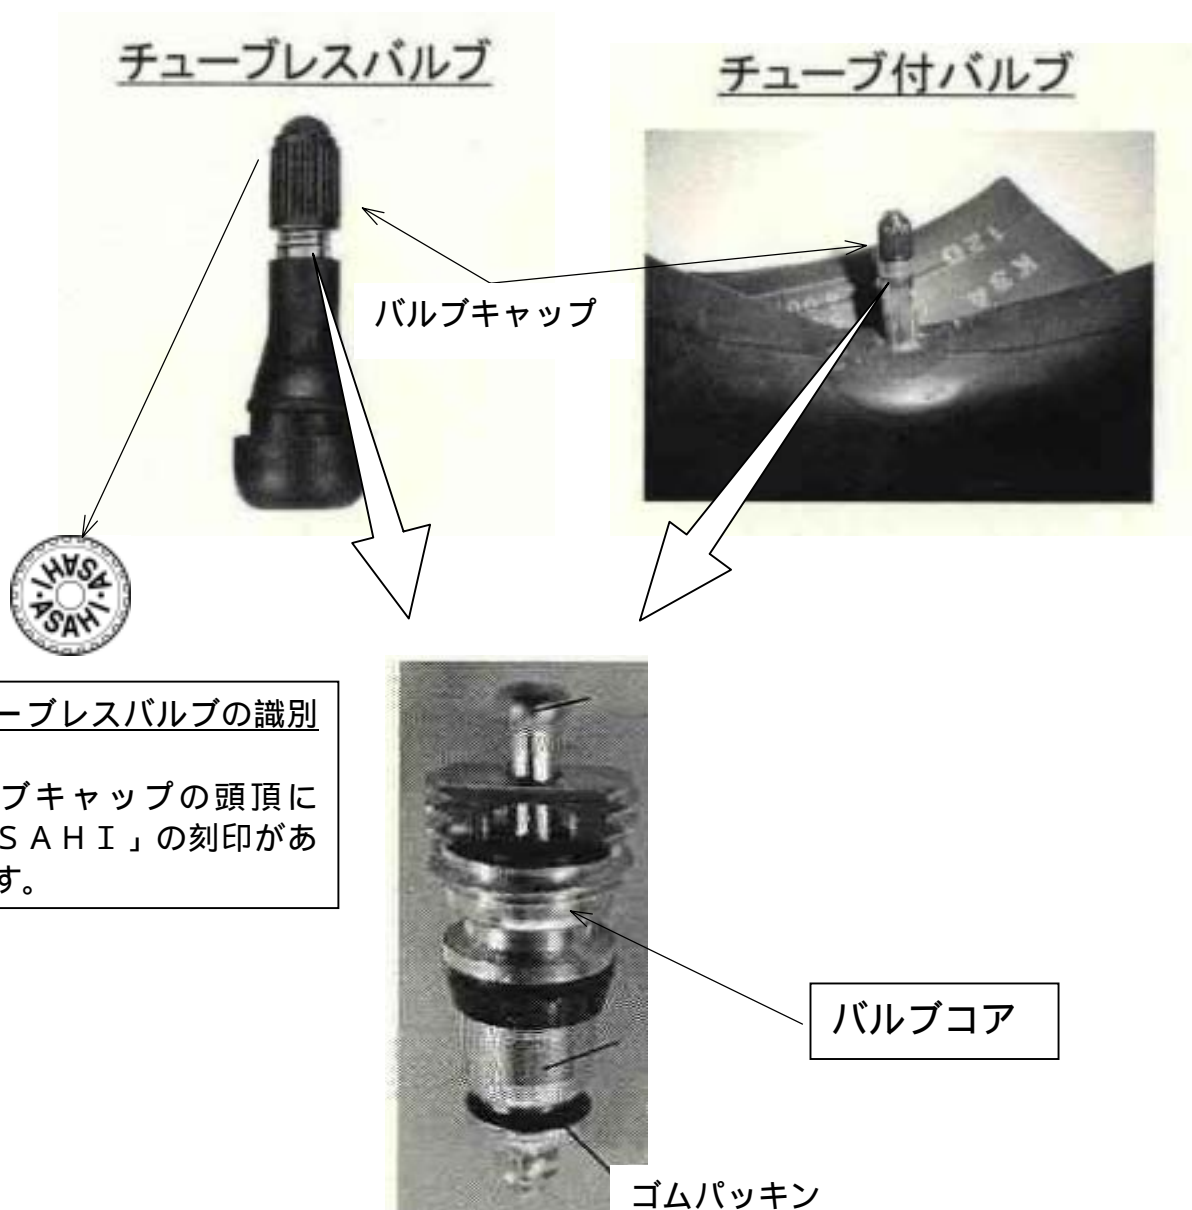

チューブレスバルブの識別方法

バルブキャップの頭頂に「ASAHI」の刻印があります。

不具合の内容

タイヤにエア充填するためのバルブコアにおいて、ゴムパッキンの材質が不適切なため、エア充填及びエアチェックを行った際にゴムパッキンのシールがずれるものがあり、エアが僅かずつ洩れるおそれがある。

(ただし、シール性のあるバルブキャップが取り付けられているものは洩れるおそれがない。)

改善の内容

バルブコアを対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。