

令和 2 年度第 2 回自動車整備技能登録試験(学科(口述)試験)
第 102 回[一級小型自動車]

令和 3 年 5 月 9 日

12 問題用紙

【試験の注意事項】

- 試験は問題 1 と問題 2 があり、試験時間はそれぞれ 5 分です。問題 1 が 5 分以内に終了した場合、試験開始後 5 分のブザー吹鳴まで問題 2 には進めません。
- 試験開始のブザー吹鳴と同時に試験時間がカウントされるので、入室後は速やかに氏名(フルネーム)を申し出て、問題 1 に進みなさい。
- 試験中、試験委員に対して受験者としてふさわしくない言葉づかい・態度があった場合は、減点の対象となります。
- 試験終了後は、この問題用紙を持ち帰ってください。

【不正行為等について】

- 携帯電話等の電子通信機器類は、試験会場に入る前に必ず電源を切って、カバン等に入れておいてください。
- 試験時間中(試験会場内)において、携帯電話等の電子通信機器類を使用した場合は、不正の行為があったものとみなし、試験を停止し、又は、その試験を無効とすることがあります。
- 登録試験に関して不正の行為があったときは、当該不正行為に関係ある者について、その試験を停止し、又は、その試験を無効とすることがあります。

この場合において、その者について、3 年以内の期間を定めて登録試験を受けさせないことがあります。

問題 1. オカダ氏は、「走行中に大きな音がする。」という症状の点検を依頼するため、本日、自動車に乗って整備工場を訪れた。下記の情報をもとに、依頼に関する「基本的な問診」を実施しなさい。

なお、問診後に試験委員が点検方法などについて質問するので答えなさい。

続いて、この自動車の使用の本拠の位置に変更があった場合の「変更登録」について、法律でどのように定められているのか、試験委員の求めに応じて回答しなさい。

〔自動車に関する情報〕

〔取扱いの範囲〕

自動車の種類	小型四輪自家用乗用車	
初度登録年月	平成 22 年 11 月	
エンジン	電子制御式ガソリン・エンジン	
総排気量	1.5 ℥	
駆動方式	FF 2WD	
トランスミッション	CVT	
ブレーキ仕様	フロント	ディスク式
	リヤ	ドラム式
年間走行距離	約 6,000 km	
総走行距離	63,000 km	
自動車の乗車定員	5 人	
その他	この自動車は、平日は通勤に、土日はレジャーや買い物に使われている。	

メモ欄

問題 2. サトウ氏から、「リヤのウォッシャ液が出ない。」及び、「左ドア・ミラーが格納しない。」という故障の修理と、「1年定期点検整備」及び「日常点検整備」の依頼があり、必要な点検整備作業を行った。

1. 試験委員の指示に従って点検整備記録簿の情報をもとに、次の(1)～(2)の順序で説明しなさい。

- (1) 依頼された故障の内容、修理内容及び修理後の確認結果について
- (2) 点検整備記録簿の次の項目について
 - ① 交換した項目
 - ② 調整又は測定の数値のある項目

なお、試験の都合上、以下のとおり留意して下さい。

- ① 点検整備記録簿、交換部品を試験委員に向けて説明する必要はない。
- ② 点検整備記録簿には必要事項を書き込んでもよい。
- ③ 整備保証の適用及び整備料金の説明は行わなくてよい。

2. 上記「1.(1)～(2)」の説明終了後、試験委員が「点検整備記録簿に記載のある CO, HC それぞれの日本語名称((例) PbSO₄ : 硫酸鉛)」について質問するので答えなさい。

〔情報〕

1. 自動車に関する情報

自動車の種類	小型四輪自家用乗用車
初度登録年月	平成 23 年 5 月
エンジン	電子制御式ガソリン・エンジン
総排気量	1.3 ℥
駆動方式	FF 2WD
トランスミッション	CVT
年間走行距離	約 5,000 km
総走行距離	50,000 km

2. 点検整備作業等

- (1) 「リヤのウォッシャ液が出ない。」及び、「左ドア・ミラーが格納しない。」という故障の修理と 1 年定期点検整備及び日常点検整備を実施した。(作業内容は点検整備記録簿のとおり)
- (2) エンジン・オイルとオイル・フィルタはサトウ氏の依頼により交換した。
- (3) 故障修理での部品交換は、サトウ氏に連絡して了承を得てから行った。

特定整備記録簿(1年定期点検用点検整備記録簿)

使用者の氏名又は名称


自動車登録番号又は車両番号

点検の結果及び整備の概要

(☆は1年、5,000km以下の走行距離によって省略できる項目)

点検 良好	良	交換	交	調整	調	清掃	清	省略	省
分解 分	修	理	修	締付	締	給油	給	該当 なし	/


エンジンルーム点検

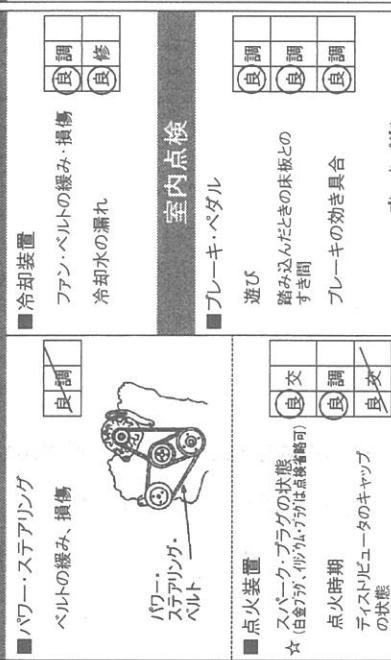

- ハーファー・ステアリング
ベルトの緩み、損傷 良調
- 冷却装置
ファンベルトの緩み、損傷 良調
冷却水の漏れ 良修
- 点火装置
☆ スパーク・プラグの状態
(白金アラフ、イリガムアラフは点火装置専用)
点火時期 良交
ディスクトピュータのキャップ
の状態 良交
- ハバティ
ターミナル部の緩み、腐食 良修



- ハーフィング・ブレーキの
効き具合 良調
- ハーフィング・ブレーキ
引きしろ踏みしきり
効き具合 良調
- エンジン
排気ガスの色
CO、HCの濃度
☆ エア・クリーナー・エレメントの
汚れ、詰まり、損傷

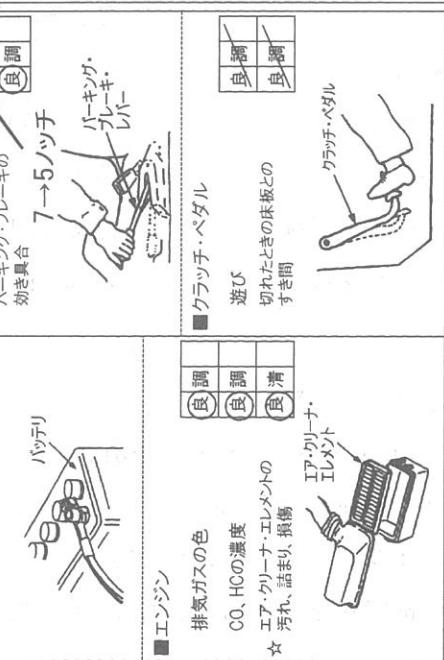

- エンジン
オイル
☆ オイルの漏れ 良修
☆ オイルの量 良給
- ブレーキ
ホース、パイプ
引けたときの床板との
すき間 分
- ブロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト
連結部の緩み 分
- CO、HC濃度
(アイドリング時)
CO 0.1 %
HC 10 ppm

前輪 左 5.5 mm	右 5.6 mm
後輪 左 5.4 mm	右 5.3 mm
前輪 左 7.2 mm	右 7.1 mm
後輪 左 3.9 mm	右 4.1 mm

事業場	点検年月日 令和3年5月9日	次回点検年月日 令和4年5月9日
整備主任者の氏名	省略	整備完了年月日 令和3年5月9日

号

省略

二年間保存


サトウ

省略


サトウ

省略


足廻り点検

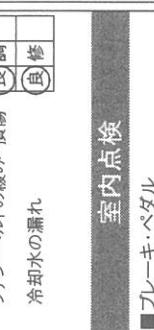


- ホイール・ブレーキ
リヤ 190→220kPa

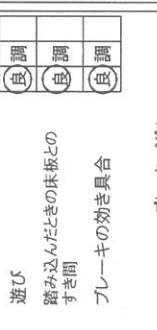

- ホイール・ブレーキ
リヤの空気圧 良調

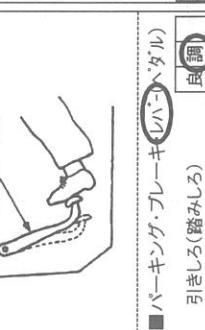

- ホイール・ブレーキ
リヤの空気圧 良調

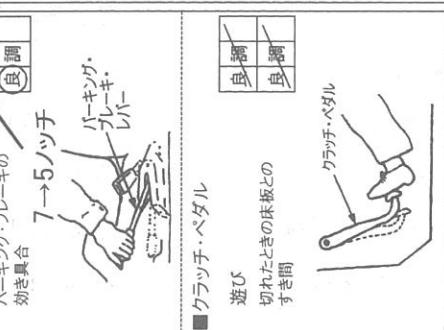

- ホイール・ブレーキ
リヤの空気圧 良調

前輪 左 5.5 mm	右 5.6 mm
後輪 左 5.4 mm	右 5.3 mm
前輪 左 7.2 mm	右 7.1 mm
後輪 左 3.9 mm	右 4.1 mm

注

リヤ・ウインド・ウォッシャー不良
リヤ・ウインド・ウォッシャー液による噴射不良
リヤ・ウインド・ウォッシャーノズルを交換


リヤ・ウインド・ウォッシャー液による噴射不良
リヤ・ウインド・ミラー内部の作動異常

問題2 交換部品等

●エンジン・オイル

(図は省略)

●左ドア・ミラー・格納アクチュエーター

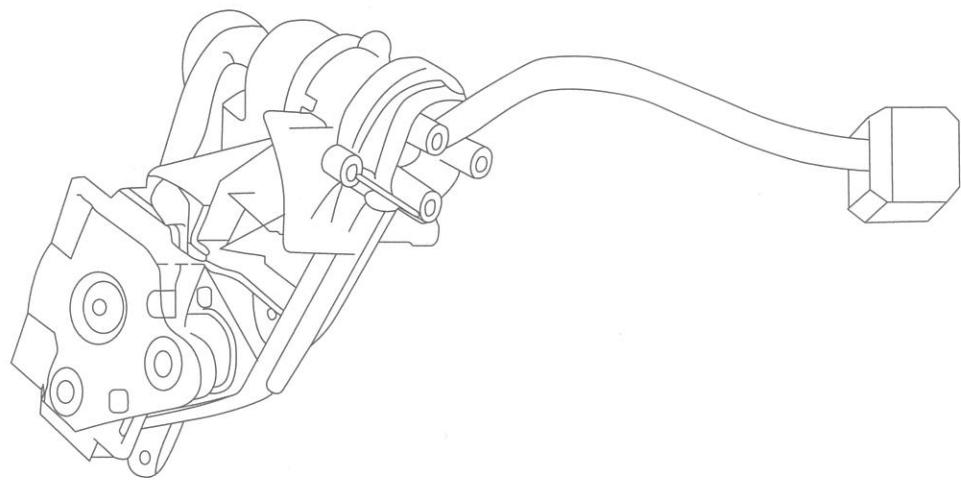

●オイル・フィルタ

(図は省略)

●リヤ・ウインド・ウォッシャ・ノズル

